

Voltario T30

Telemetrie auf Futaba einstellen:

mit FASSTest Übertragung:

unter „Basis“ – „Modulation“ – anklicken
„FASSTest 18 Kanal“ bitte verwenden

„FASSTest 12 Kanal“ NICHT verwenden!

Damit kann man keine externe Spannung einstellen, nur die Spannung am Empfänger

„Verkn“ drücken – (Bild)

nochmals „Verkn.“ drücken

und innerhalb der Zeit wo der Sender Piepst,

die Spannung am Empfänger einschalten, nicht vorher!

Der Sender und der Empfänger sollten sehr nahe sein max 20cm

Man erkennt an der längeren Nummer das er Verbunden ist

Nun noch das „D/L Interwall“ auf 0,1 Sec stellen,
damit überträgt er die Daten sehr schnell

zurück nun und unter „Basis Menü“ – „Sensor“ wählen

„Zeitschlitz“ 3 anklicken und „CUR-F1678“ anklicken und bestätigen

zurück und bei „Telemetrie“ sieht man nun „CUR-F1678 (Strom), (Spannung), (Kapazität)

Das Voltario T30 am Empfänger anstecken, Einschalten und Testen.